(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-257186 (P2001-257186A)

(43)公開日 平成13年9月21日(2001.9.21)

(51) Int.Cl.7	識別記号	ΡI	テーマコート*(参考)
H01L 21/304	6 2 2	H01L 21/304	622Q 5F004
	6 2 1		621C
21/3065		21/302	В


審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全12頁)

(21)出職番号	特願2000-68230(P2000-68230)	(71) 出題人 000134051	
		株式会社ディスコ	
(22)出願日	平成12年3月13日(2000.3.13)	東京都大田区東総谷2丁目14番3号	
		(71)出順人 000005821	
		松下電器産業株式会社	
		大阪府門真市大字門真1006番地	
		(72)発明者 狛 豊	
		東京都大田区東総谷2丁目14番3号 株式	¢
		会社ディスコ内	
		(74)代理人 100097445	
		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)	
		*	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体ウェハの加工方法

(57)【要約】

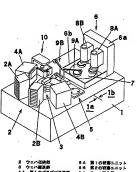



【特許請求の範囲】

【請求項1】機械研磨によって半導体ウェハの表面を研 磨し、次いで研磨された面をドライエッチングすること により前記半導体ウェハを目標厚さに強化加工する半導 体ウェハの加工方法であって、機械研磨によって前記目 標厚さに3μm~50μmの範囲で設定されるドライエ ッチング代を加えた厚さに研磨することを特徴とする半 導体ウェハの加工方法。

1

【請求項2】前記半導体ウェハは、シリコンを主成分と することを特徴とする請求項1記載の半導体ウェハの加 10 工方法。

【請求項3】前記機械研磨によって半導体ウェハを研磨 した後、ドライエッチングを行う前に半導体ウェハを液 体によって洗浄することを特徴とする請求項1記載の半 連体ウェハの加工方法。

【請求項4】前記液体は水であることを特徴とする請求 項3 記載の半導体ウェハの加工方法。

【請求項5】回路形成面に保護膜が形成された半導体ウ ェハを薄化加工する半導体ウェハの加工方法であって、 前記半導体ウェハの保護膜形成面の反対側を機械研磨に 20 イエッチングを行う前に半導体ウェハを液体によって洗 よって研磨する工程と、研磨後の半導体ウェハを液体に よって洗浄する工程と、洗浄後の半導体ウェハをドライ エッチングする工程とを含むことを特徴とする半導体ウ ェハの加工方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、 半導体ウェハを蓋 化加工する半導体ウェハの加工方法に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】半導体装置に用いられる半導体ウェハの 製造工程では、半導体装置の薄型化にともない半導体ウ ェハの厚さを薄くするための研修加工が行われる。との 研磨加工は、半導体ウェハの表面に回路バターンを形成 した後に、同路形成面と反対側の裏面を機械研磨すると とによって行われる。機械研磨後のシリコン基板の表面 には、加工によって形成されたマイクロクラックによっ て脆化した層 (マイクロクラック導入層) が存在する。 このマイクロクラックはシリコン基板の抗折強度を指な うため、機械研磨後にシリコン表面のマイクロクラック 40 導入層を除去する必要がある。従来このマイクロクラッ ク導入層除去は、フッ酸や硝酸などのエッチング液を用 いたウエットエッチングが用いられていた。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ウエッ トエッチングによる処理に際しては、エッチング液の化 学反応により窒素酸化物などの環境汚染物質が大量に発 生する。このため、ウエットエッチングを用いる場合に は、これらの環境汚染物質の空気中への排出を防止する

グ液の廃液処理などの環境設備に多大のコストを要する という問題点があった。

【0004】そとで本発明は、環境汚染物質の発生がな く環境負荷の小さい半導体ウェハの加工方法を提供する ことを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の半導体ウ ェハの加工方法は、機械研磨によって半導体ウェハの表 面を研磨し、次いで研磨された面をドライエッチングす ることにより前記半導体ウェハを目標厚さに薄化加工す る半導体ウェハの加工方法であって、機械研磨により前 記目標厚さに3μm~50μmの範囲で設定されるドラ イエッチング代を加えた厚さまで研磨するようにした。 【0006】請求項2記載の半導体ウェハの加工方法 は、請求項1記載の半導体ウェハの加工方法であって、 前記半導体ウェハは、シリコンを主成分とする。

【0007】請求項3記載の半導体ウェハの加工方法 は、請求項1記載の半導体ウェハの加工方法であって、 前記機械研磨によって半導体ウェハを研磨した後、ドラ 浄するようにした。

【0008】請求項4記載の半減体ウェハの加工方法 は、請求項1記載の半導体ウェハの加工方法であって、 前記液体は水である。

【0009】請求項5記載の半導体ウェハの加丁方法 は、回路形成面に保護膜が形成された半導体ウェハを薄 化加工する半導体ウェハの加工方法であって、前記半導 体ウェハの保護障形成面の反対側を機械研磨によって研 磨する工程と、研磨後の半導体ウェハを液体によって洗 30 浄する工程と、洗浄後の半導体ウェハをドライエッチン グする工程とを含む。

【0010】本発明によれば、機械研磨によって半導体 ウェハの表面を研磨し、次いで機械研磨された面を目標 厚さにドライエッチングすることにより、環境汚染物質 の発生がなく環境負荷の小さい半導体ウェハの加工方法 が実現される。

[0011]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面を 参照して説明する。図1は本発明の一実施の形態の半進 体ウェハの加工装置の斜視図、図2は本発明の一実施の 形態の半導体ウェハの加工装置の平面図、図3、図4は 本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装置のウェ ハ収納部の斜視図、図5は本発明の一実施の形態の半導 体ウェハの加工装置の部分平面図、図6は本発明の一実 施の形態の半導体ウェハの加工装置の研磨部の側面図 図7は本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加丁装置 のウェハ洗浄部の断面図、図8は本発明の一実施の形態 の半導体ウェハの加工装置のブラズマ処理部の断面図 図9、図10は本発明の一実施の形態の半導体ウェハの

ための回収装置や、エッチング後に排出されるエッチン 50 加工方法の工程説明図、図11は本発明の一実施の形態

の半導体ウェハの加工方法における半導体ウェハ洗浄の フロー図である。

【0012】まず図1、図2を参照して半導体ウェハの 加工装置の全体構造を説明する。図1、図2において、 ベース部1の上面の前半部1aには、ウェハ搬送部3を 中心としてウェハ収納部2、第1のプラズマ処理部4 A、第2のプラズマ処理部4B、プリセンタ部5および ウェハ洗浄部10が放射状に配設されている。

【0013】ウェハ収納部2は、加工前および加工後の 半導体ウェハ11を収納する。すなわち、ウェハ収納部 10 ハ11の回路形成面上には保護膜11aが形成されてい 2は半導体ウェハ11の収納手段となっている。第1の プラズマ処理部4A、第2のプラズマ処理部4Bは、減 圧雰囲気下で発生するプラズマのエッチング作用により 半導体ウェハ表面のドライエッチングを行う。したがっ て、第1のプラズマ処理部4A、第2のプラズマ処理部 4 Bは、半導体ウェハ11のドライエッチング手段とな っている。

【0014】プリセンタ部5は、後述する研磨部6へ渡 される半導体ウェハ11を予め位置合わせするプリセン 研磨された半導体ウェハ11を洗浄液によって洗浄す る。すなわち、ウェハ洗浄部10は半導体ウェハの洗浄 手段となっている。

【0015】ベース部1の上面の後半部1bには、研磨 部6が配設されている。研磨部6はベース部1上面に立 設された壁部6aを備え、壁部6aの前側面には第1の 研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット8Bが配設され ている。第1の研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット 8 Bはそれぞれ半導体ウェハ1 1 の粗研磨および仕上げ 研磨を行う。すなわち研磨部6は、半導体ウェハ11の 30 機械研磨を行う研磨手段となっている。第1の研磨ユニ ット8A、第2の研磨ユニット8Bの下方には、コーミ ング6 b に囲まれてターンテーブル7 が配設されてい る。ターンテーブル7はインデックス回転し、研磨対象 の半導体ウェハ11を保持して第1の研磨ユニット8A や第2の研磨ユニット8月に対して位置決めする。 【0016】研磨部6の手前側には、ウェハ搬入部9 A、ウェハ搬出部9Bが配設されている。ウェハ搬入部 9 Aは、プリセンタ部5で位置合わせされた半導体ウェ ハ11を研磨部6に搬入する。ウェハ搬出部9Bは、機 40 械研磨後の半導体ウェハ11を研磨部6から撤出する。 したがって、前述のウェハ搬送部3、ウェハ搬入部9 A、ウェハ撤出部9Bは、研磨部6、ウェハ洗浄部1 0. 第1のプラズマ処理部4A又は第2のプラズマ処理 部4 Bの間で半導体ウェハ11の受け渡しを行い、研磨 部6に半導体ウェハ11を供給しかつ第1のプラズマ処 理部4A又は第2のプラズマ処理部4Bからドライエッ チング後の半導体ウェハ11を取り出すウェハハンドリ ング手段となっている。

説明する。図1、図2に示すように、ウェハ収納部2は 2つのウェハ収納用のマガジン2A、2Bを備えてい る。マガジン2A, 2Bは薄化加工の対象の半導体ウェ ハを多数収納する。図3、図4に示すように、マガジン 2A, 2Bは筐体12の内部に棚部材13を多段に設け た構造となっており、棚部材13上には半導体ウェハ1 1が載置される。

【0018】半導体ウェハ11はシリコンを主成分と し、複数の半導体素子が作り込まれている。半導体ウェ る (図10 (b) 参照)。保護膜11aは半導体ウェハ 11の回路パターンを保護するとともに、半導体ウェハ 11を補強して抗折強度を向上させる機能を有してい る。半導体ウェハ11をマガジン2A、2Bに収納する 際には、保護膜11a側を上向きにした状態で棚部材1 3上に載置される。

【0019】図2において、前半部1aの中央部に形成 された凹部1 c内には、ウェハ撤送部3が設置されてい・ る。ウェハ搬送部3のベース部材3a上には極座標系の タ動作を行う。ウェハ洗浄部10は、研磨部8によって 20 ロボット機構が配設されている。ベース部材3aは図示 しない駆動機構によってベース部1上を360度旋回可 能になっており、ロボット機構の向きを自由に制御する ととができる。

> 【0020】ロボット機構はベース部材3aトに立野さ れた上下方向に伸縮自在なアーム軸 (図示せず) に対し · て横方向に延設された第1旋回アーム14gに第2旋回 アーム 14 bを連結し、さらに第2 旋回アーム 14 hの 先端部にウェハ保持部17を装着して構成されている。 ウェハ保持部17は上面に吸着孔17aが設けられた2 股のフォーク状部材17b(図4参昭)を備えており、 ハンド回転機構15によって軸廻りに回転し、手首機構 16によってウェハ保持部17の傾きを制御する。 さら に第1旋回アーム14aと第2旋回アーム14bを旋回 させることにより、ウェハ保持部17を水平方向に進退 させることができる。

【0021】ロボット機構の各部を駆動することによ り、ウェハ保持部17はマガジン2A,2Bや第1のプ ラズマ処理部4A、第2のプラズマ処理部4B、プリセ ンタ部5 およびウェハ洗浄部10などのウェハ受け渡し 対象に対して移動する。そしてウェハ保持部17によっ て半導体ウェハ11を保持してウェハ受け渡し対象の各 部間で半導体ウェハの受け渡しを行う。

【0022】すなわち、ベース部材3aを旋回させてウ ェハ保持部17を任意の方向に向けることができ、第1 旋回アーム14a、第2旋回アーム14bにより、ウェ ハ保持部17を水平方向に前進させて前記ウェハ受け渡 し対象の各部へアクセスさせることができる。またハン ド回転機構15を駆動することにより、ウェハ保持部1 7に吸着孔17aによって吸着保持された状態の半導体 【0017】以下、各部の構成および機能について順次 50 ウェハ11 (図4参照)は上下反転され、図示しないア

ーム軸を駆動することにより、ウェハ保持部17はF下 動する。とのように、極座標系のロボット機構を用いた ウェハ撤送部3の周囲に、前記ウェハ受け渡し対象の各 部を放射状に配置した構成を採用することにより、単一 のロボット機構によって複数のウェハ受け渡し対象をカ バーすることができ、作業効率に優れたコンパクトな半 導体ウェハの加工装置が実現される。

【0023】ととでウェハ保持部17による半導体ウェ ハ11のマガジン2A,2Bからの取り出し動作および 収納動作について説明する。取り出し時には、図3に示 10 すようにウェハ保持部17を吸着孔17aを下向きにし た姿勢で、マガジン2A(2B)内に収納された半導体 ウェハ11の上方まで差し込む。次いでウェハ保持部1 7を下降させて半導体ウェハ11の上面に当接させ、と の状態で吸着孔17aから真空吸着するととにより、半 導体ウェハ11はウェハ保持部17の下面に吸着保持さ れる。との後ウェハ保持部17を再び上昇させてマガジ ン2 A (2 B) 外に引き出すと、半導体ウェハ11はウ ェハ保持部17の下面に吸着保持された状態で取り出さ れる。

[0024] 図4は半導体ウェハ11をマガジン2A (2B)内に戻し入れる収納動作を示している。この収 納動作では、薄化加工面が上向きの状態でウェハ保持部 17によって上面側から吸着保持された半導体ウェハ1 1を、ウェハ保持部17を軸廻りに回転させることによ り上下反転させて、保護膜11aを上向きにした姿勢に してマガジン2A(2B)内に収納する。とのとき、同 一の半導体ウェハ11は、加工前に収納されていた同一 の位置に戻し入れられる。

に保持したウェハ保持部17をマガジン2A (2B) 内 に挿入し、次いで真空吸着を解除した後にウェハ保持部 17を下降させることにより行われる。すなわち、この 下降動作において図4に示すようにウェハ保持部17の フォーク状部材17bは、棚部材13上に半導体ウェハ 11を載置した状態で切り欠き部13aを下方に向かっ て通過する。そしてウェハ保持部17をマガジン外に引 き出すことにより、半導体ウェハ11の収納が完了す

[0026]次に図5を参照してプリセンタ部5につい 40 て説明する。プリセンタ部5は、研磨部6に供給される 半導体ウェハ11を予め位置合わせするものである。図 5において、プリセンタ部5は円形の裁置テーブル20 を備えている。 裁置テーブル20の上面にはウェハ保持 部17の形状に対応して上面が部分的に除去された除去 部21 (ハッチング部参照)が形成されており、除去部 21の深さは除去部21内にウェハ保持部17が収容で きる深さに設定されている。

【0027】半導体ウェハ11のプリセンタ部5への搬 入は次のようにして行われる。まず半導体ウェハ11を 50 る。

上面側に保持したウェハ保持部17を載置テーブル20 上に移動させてウェハ保持部17の水平位置を除去部2 1に合わせ、次いでウェハ保持部17が除去部21内に 収容される高さ位置まで下降させる。これにより、半導 体ウェハ11は載置テーブル20上に載置される。そし てとの後ウェハ保持部17を除去部21内から退避させ ることにより、半導体ウェハ11の搬入が完了する。 【0028】載置テーブル20には、120度の等配位 置に中心に向かって放射状に複数の溝状部22が設けら れており、各溝状部22は溝方向に沿って移動可能な位 置決め爪22aを備えている。載置テーブル20上に半 導体ウェハ11を載置した状態で、位置決め爪22aを 載置テーブル20の中心に向かって移動させるととによ り、半導体ウェハ11は載置テーブル20の中心位置に 対して位置合わせされる。 すなわちブリセンタ部5は、 研磨部6に供給される半導体ウェハ11を載置し位置合 わせを行う載置部となっている。

【0029】プリセンタ部5に隣接してウェハ搬入部9 Aが配設されている。ウェハ搬入部9Aは、図5に示す 20 ようにアーム駆動機構23によって旋回・上下駆動され る撤送アーム24Aの先端部に吸着ヘッド25Aを装着 して構成される。吸着ヘッド25Aをプリセンタ部5の 半導体ウェハ11上に移動させて下降させると、吸着へ ッド25Aは半導体ウェハ11を吸着保持する。との 後、搬送アーム24Aを上昇させ研磨部6の方向に旋回 移動させることにより、半導体ウェハ11は研磨部6へ 搬入され、ウェハ受け渡しステーション (後述) まで移

【0030】次に図2、図6を参照して研磨部6につい 【0025】との戻し入れは、半導体ウェハ11を上面 30 て説明する。図2、図6を参照して研磨部6について説 明する。図2、図6に示すように、ベース部1の上面に はターンテーブル7が配設されている。ターンテーブル 7は中心軸廻りにインデックス回転可能となっており、 インデックス位置である120度等配位置には、3基の チャックテーブルフェが設けられている。 【0031】各チャックテーブル7aは、ウェハ受け渡

しステーション(図6において左側のインデックス位 置) において、ウェハ搬入部9Aの搬送アーム24Aか ち半導体ウェハ11を受け取る。チャックテーブル7 a はその上面に半導体ウェハ11を吸着保持するととも

に、それぞれ軸中心廻りに回転自在となっている。 【0032】ベース部1上面の右端部に立設された壁部 6 aの側面には、第1の研磨ユニット8A、第2の研磨 ユニット8Bが設けられている。第1の研磨ユニット8 A、第2の研磨ユニット8Bの水平方向の配置は、それ ぞれターンテーブル7のインデックス位置に対応したも のとなっており、第1の研磨ユニット8A、第2の研磨 ユニット8Bの下方のインデックス位置はそれぞれ粗研 磨ステーション、仕上げ研磨ステーションとなってい

【0033】第1の研磨スニット8A、第2の研磨スニ ット8日は、それぞれ下部に回転駆動部30を備えてい る。回転駆動部30の下面には半導体ウェハ11を研磨 する組研磨用又は仕上げ研磨用の砥石31A、31Bが 装着される。粗研磨用には#500程度の砥石が使用さ れ、仕上げ研磨用には一般的に#3000~#4000 の砥石が使用される。これらの第1の研磨ユニット8 A、第1の研磨ユニット8Bはそれぞれ内蔵された上下 動機構により昇降する。

7

【0034】図6に示すように半導体ウェハ11を保持 10 したチャックテーブル7aを第1の研磨ユニット8A (または第2の研磨ユニット8B)の下方のインデック ス位置(研磨位置) に移動させた状態で、砥石31A (または31B)を下降させて半導体ウェハ11の上面 に当接させ、砥石31A(または31B)を回転駆動部 30によって回転させることにより、半導体ウェハ11 の上面は研磨される。

【0035】 これらの第1の研磨ユニット8A、第2の 研磨ユニット8Bの下方の研磨位置にチャックテーブル 7 a が位置した状態では、チャックテーブル7 a は図示 20 ノズル47 およびエアーノズル49 がそれぞれ噴出方向 しない駆動機様によって回転駆動されるようになってい る。このチャックテーブル7aの回転と上述の砥石31 A. 31Bの回転を組み合わせることにより、研磨時に は半導体ウェハ11の上面は偏りなく均一に研磨され る。

【0036】との研磨時には、半導体ウェハ11の研磨 面に対して研磨液が図示しない研磨液供給手段により供 給される。そしてこの研磨液はベース部1の上面にター ンテーブル7を囲んで設けられたコーミング6 b内に溜 チャックテーブル7aをターンテーブル7のインデック ス回転によって移動させることによりウェハ受け渡し位 置まで移動し、その後ウェハ撮出部9 Bの撤送アーム2 4 Bによって搬出される。

【0037】次に図7を参照してウェハ洗浄部10の構 造について説明する。図1のBB断面を示す図7におい て、箱状の洗浄フレーム部35の上部には、前面および 2つの側面を部分的に切り取ることにより開口部35a が設けられている。開口部35 aは、半導体ウェハ11 ている。洗浄フレーム部35の底部35bには、排水用 の開孔35cおよび上方に突出した形状の軸受けボス3 5 dが設けられている。軸受けボス35 d内には軸受け 38が嵌着されており、軸受け38に軸支された垂直な 軸部39の上部には回転支持部40が結合されている。 【0038】回転支持部40の水平な上面には複数の吸 着孔40aが設けられており、吸着孔40aは軸部39 内に設けられた吸引孔39aと連通している。回転支持 部40の上面に半導体ウェハ11を載置した状態で吸引 孔39aと接続された吸引制御部46を駆動して吸引孔 50 導体ウェハ11を保持したウェハ保持部17が出入可能

39aから真空吸引することにより、半導体ウェハ11 は回転支持部40の上面に吸着保持される。

【0039】また軸部39の下部にはブーリ41が結合 されており、モータ44の回転軸44aに結合されたプ ーリ43とプーリ41にはベルト42が調帯されてい る。モータ44はモータ駆動部45により駆動される。 モータ44を駆動することにより軸部39は回転し、し たがって回転支持部40に保持された半導体ウェハ11 はスピン回転する。

【0040】洗浄フレーム部35の内部には、半導体ウ ェハ11を囲んだ形状の筒形のカバー部36が上下動自 在に装着されており、カバー部36の上部に設けられた フランジ部36 aには、シリンダ37のロッド37 aが 結合されている。シリンダ37を駆動することにより、 カバー部36は上下動する。カバー部36が上昇した状 態では、フランジ部36aは洗浄フレーム部35の天井 面に接する位置にあり、開口部35 a はカバー部36 に よって閉ざされる。

【0041】洗浄フレーム部35の天井面には、洗浄液 を下方に向けて配設されている。洗浄液ノズル47は純 水等の洗浄液を供給する洗浄液供給部48と接続されて おり、洗浄液供給部48を駆動することにより、洗浄液 ノズル47から回転支持部40に支持された半導体ウェ ハ11の上面に対して洗浄液が噴射される。

【0042】このときモータ44を駆動することによっ て半導体ウェハ11はスピン回転状態にあり、半進体ウ ェハ11の中心部に噴射された洗浄液は遠心力によって 半導体ウェハ11の外縁方向に流動する。これにより半 まり、外部へ導出される。研磨後の半導体ウェハ11は 30 導体ウェハ11上面に付着した異物は洗浄液とともに除 去され、洗浄フレーム部35の底面に溜まる。そして洗 浄液とともに開口部35cから排水管35eを経て図示 しない排水処理装置へ導かれる。

【0043】またエアーノズル49はエアー供給部50 と接続されており、エアー供給部50を駆動することに より、エアーノズル49のエア孔49aより下方にエア ーが噴射される。これにより洗浄後の半導体ウェハ11 上面に残留付着する洗浄液滴は除去され、水切りおよび 乾燥が行われる。上記の各動作は、シリンダ37、モー を保持したウェハ撮出部9Bが出入可能な大きさとなっ 40 タ駆動部45、吸引制御部46、洗浄液供給部48およ びエアー供給部50を、装置本体の制御部(図示せず) によって制御することにより行われる。

> 【0044】次に図8を参照して第1および第2のプラ ズマ処理部4A、4Bについて説明する。とれらの2つ のプラズマ処理部は同一機能を有するものであり、作業 負荷に応じて1方のみもしくは両方を使用するようにな っている。図2のAA断面を示す図8において、真空チ ャンバ51の側面には開口部51aが設けられている。 開□部51aは半導体ウェハ11の搬出入用であり、半

な大きさとなっている。開□部5 1 a は昇降式のゲート 56を備えており、ゲート56はシリンダ57のロッド 57 aに結合されている。シリンダ57を駆動すること により、ゲート56は昇降し、開口部51aは開閉され

【0045】真空チャンバ51の天井面および底面には それぞれ開口部51b,51cが設けられている。閉口 部51bには真空密の軸受け51eを介して上部電極5 2の支持部52aが上下動自在に挿通している。支持部 52 a は電極昇降駆動部 55 と結合されており、電極昇 10 降駆動部55を駆動することにより、上部電極52は昇 降する。

【0046】上部電極52の下面にはガス噴出口52h が多数開口しており、ガス噴出口52bは支持部52a の内部に設けられた内孔52cを介してガス供給部54 と接続されている。ガス供給部54はCF.などのフッ 素系ガスと酸素を主体とするプラズマ発生用の混合ガス を供給する。

【0047】真空チャンバ51の底面の開口部51ck は絶縁体53を介して下部電極58の支持部58aが真 20 について説明する。この薄化加工は、複数の半導体素子 空密に挿通している。下部電極58の上面には吸着4.5 8 b が多数設けられており、吸着孔58 b は支持部58 aの内部に設けられた内孔58cを介して吸引制御部6 0と接続されている。吸引制御部60を駆動して、吸着 孔58bから真空吸引することにより、下部電極58の 上面に半導体ウェハ11を真空吸着して保持する。また 吸引制御部60を駆動して吸着孔58bに正圧を付与す ることにより、吸着保持した半導体ウェハ11を吸着状 態から解放する。

【0048】下部電極58の内部には冷却孔58 dが設 30 けられており、冷却孔58dは支持部58a内の内孔5 8 e を介して電極冷却部 6 1 と接続されている。電極冷 却部61を駆動して冷却孔58d内を冷媒を循環させる ことにより、プラズマ処理時に発生する熱は下部電極5 8から冷媒へ伝達される。これにより下部電極58の異 常昇温が防止され、下部電極58上に載置された半導体 ウェハ11の保護膜11aへの熱によるダメージを防止 することができる。

【0049】真空チャンバ51には排気孔51 dがわけ 排気部59に接続されている。ガス排気部59を駆動す ることにより、真空チャンバ51内の空間は真空排気さ れる。下部電極58は支持部58aを介して高周波電源 部62と電気的に接続されている。上部電極52は支持 部52aを介して接地部52dに接続されており、高周 波電源部62を駆動することにより、相対向した上部電 極52と下部電極58の間には高周波電圧が印加され

【0050】プラズマ処理においては、下部電極58ト

真空チャンバ51を閉じ内部を真空排気する。そして真 空チャンバ51内にガス供給部54からプラズマ発生用 の混合ガスを供給した状態で上部電極52と下部電極5 8の間に高周波電圧を印加することにより、上部電極5 2と下部電極58との間にはプラズマ放電が発生する。 これにより発生するプラズマのエッチング効果により、 半導体ウェハ11の上面はエッチングされ薄化加工が行

【0051】ガス供給部54、電極昇降駆動部55、ガ

ス排気部59、吸引制御部60、電極冷却部61、高周 波電源部62を本体装置の制御部(図示せず)によって 制御することにより、上述のプラズマ処理動作が実行さ れる。このとき、ガス供給部54からはガス流量のデー タが、ガス排気部59からはチャンバー内圧のデータ が、吸引制御部60からは冷媒温度(すなわち電極温 度)のデータが制御部に伝達される。制御部はこれらの データに基づいて、ブラズマ処理動作を制御する。 【0052】との半導体ウェハ11の加丁装置は上記の ように構成されており、以下、半導体ウェハの薄化加工 が作り込まれた半導体ウェハ11の回路形成面に保護膜 11aを形成した後に行われる。この半導体ウェハ11 は、図3に示すようにマガジン2A(又は2B)に保護 膜11a側を上向きにして収納された状態で供給され、 図3に示すようにウェハ保持部17によって保護離11 a側を真空吸着されて取り出される。そして半導体ウェ ハ11を下面に吸着保持したウェハ保持部17は、ウェ ハ搬送部3のロボット機構によってプリセンタ部5まで

【0053】ととでウェハ保持部17を軸廻りに回転さ せ、ウェハ保持部17に吸着保持された半導体ウェハ1 1を上下反転させる。これにより、半導体ウェハ11は 保護膜11aを下向きにして、図5に示すようにウェハ 保持部17の上面に吸着保持された状態となる。 そして ウェハ保持部17を下降させることにより、半導体ウェ ハ11は保護膜11a側を下に向けた状態で載層テープ ル20上に載置される。この後ウェハ保持部17が濃部 21内から退避したならば、位置決め爪22aが3方向 から半導体ウェハ11の外周部を中心に向かって押し付 られており、排気孔51dは管継手51fを介してガス 40 ける。これにより、半導体ウェハ11の位置合わせ、す なわちプリセンタ動作が行われる。

移動する。

【0054】次いでこのプリセンタ動作により位置合わ せされた半導体ウェハ11は、ウェハ搬入部9Aの吸着 ヘッド25Aによってピックアップされ、図6に示すよ うに研磨部6に渡される。すなわち吸着ヘッド25Aを ウェハ受け渡し位置まで移動させ、そとで半導体ウェハ 11をチャックテーブル7a上に移載する。

【0055】この後、研磨部6による機械研磨が行われ る。まず半導体ウェハ11を保持したチャックテーブル に半導体ウェハ11を載置して保持させた状態で、まず 50 7 a は第1の研磨ユニット8 A の下方の粗研磨ステーシ

ョンへ移動し、ととで砥石31Aを用いた粗研磨加工が 行われる。次いでチャックテーブル7 aは仕上げ研磨ス テーションへ移動し、第2の研磨スニット8Bによって より細かい砥石31Bを用いた仕上げ研磨が行われる。 このとき、半導体ウェハ11は所定の目標厚さ寸法より も所定厚さだけ厚い寸法、すなわち3 μ m~50 μ mの 範囲で設定されるドライエッチング代だけ厚い寸法に薄 化される。

【0056】仕上げ研磨が終了すると、当該半導体ウェ ハ11を保持したチャックテーブル7aは、ターンテー 10 のブラズマ処理部4Bのいずれかに移動し、ことでブラ ブル7がインデックス回転することにより再びウェハ受 け渡しステーションまで移動する。そしてとの半導体ウ ェハ11はウェハ撤出部9Bの吸着ヘッド25Bによっ てピックアップされ、搬送アーム24Bを旋回させるこ とにより、ウェハ洗浄部10まで移動する。したがっ て、ウェハ搬出部9 Bは、研磨部6から研磨後の半進体 ウェハ11を取り出し、ウェハ洗浄部10に渡す洗浄前 撤送手段となっている。

【0057】この半導体ウェハ11の撤出動作におい て、本実施の形態では半導体ウェハ11には保護膜11 20 m程度に設定するのが望ましい。これにより、研磨効率 aが形成されていることから、機械研磨によってマイク ロクラック導入層が生成した状態にあっても抗折硝度が 補強され、搬送中の半導体ウェハ11の破損を防止する ことができる.

【0058】次に、ウェハ洗浄部10における洗浄動作 を、図11のフロー図に従って説明する。まず図7にお いてカバー部36が下降した状態で、ウェハ機出部9B の搬送アーム24Bを旋回させ、吸着ヘッド25Bに保 持された半導体ウェハ11を洗浄フレーム部35内に締 入して回転支持部40上に移載する(ST1)。 【0059】次いで回転支持部40の吸着孔40aから 真空吸引することにより半導体ウェハ11を吸着保持す る(ST2)とともに、吸着ヘッド25Bによる半導体 ウェハ11の吸着を解除する(ST3)。そして撤送ア ーム24Bが外部に退避したならば、カバー部36を上 昇させる(ST4)。 これにより半導体ウェハ11は洗 浄フレーム部35内で周囲を閉囲された状態となり、洗

浄液の噴射が可能な状態となる。 【0060】との後モータ44を駆動して回転支持部4 0を回転させ、半導体ウェハ11をスピン回転させる (ST5)。そしてこの状態で洗浄液ノズル47から洗 浄液を噴射させ (ST6)、所定の洗浄時間経過後に洗 浄液の噴射を停止する(ST7)。この後エアーノズル 49からエアーを吹き出し(ST8)、半導体ウェハ1 1上面の水切り・乾燥を行う。そして所定時間後にエア 一吹き出しを停止し(ST9)、その後回転支持部40 の回転を停止させる(ST10)。これにより、洗浄及 び水切り・乾燥が終了する。

【0061】との後カバー部36を下降させたならば

てウェハ保持部17を洗浄フレーム部35内に進入させ る (ST12)。そしてウェハ保持部17の吸着孔17 aによって半導体ウェハ11の上面を吸着するととも に、回転支持部40の吸着孔40aによる吸着を解除す る(ST13)。そして半導体ウェハ11をピックアッ プしたウェハ保持部17を上昇させて、洗浄フレーム部 35外に撤出する(ST14)。

【0062】次に洗浄により表面の異物が除去された半 導体ウェハ11は、第1のプラズマ処理部4A又は第2 ズマエッチング (ドライエッチング) が行われる。この プラズマエッチングは、機械研磨によって目標厚さより 3μm~50μmの範囲で設定されるドライエッチング 代だけ厚い寸法に薄化された半導体ウェハ11の表面 を、更にプラズマエッチングしてドライエッチング代分 を除去することにより、半導体ウェハ11を目標厚さに 薄化するものである。

【0063】#3000~#4000の砥石で仕上げ研 磨を行う場合、このドライエッチング代は5 μm~6 μ の優れた機械研磨の適用割合を極力大きくして作業効率 を向上させるとともに、仕上げ研磨によって生じるマイ クロクラック導入層 (一般に $3 \mu m \sim 5 \mu m$) を完全に 除去することができ、作業効率と除去品質を両立させる ととができる。

【0064】 このプラズマエッチングについて、図9、 図10を参照して説明する。図9 (a) に示すように、 ウェハ搬送部3のロボット機構によりウェハ洗浄部10 から洗浄後の半導体ウェハ11を下面に吸着保持したウ 30 ェハ保持部17を、真空チャンバ51の開口部51aの 側方まで移動させる。このとき、ゲート56が下降して 開口部51 a は開放状態にあり、上部電極52は電極昇 降駆動部55によって上昇した状態にある。 ウェハ搬送 部3は、ウェハ洗浄部10から洗浄後の半導体ウェハ1 1を取り出し、プラズマエッチング部4A、4Bに渡す 洗浄後撤送手段となっている。

【0065】次いで図9(b)に示すように、ウェハ保 持部17を開口部51aを介して真空チャンバ51内に 進入させ、ウェハ保持部17を下降させることにより、 40 下面に保持した半導体ウェハ11を下部電極58の上面 に載置する。そしてウェハ保持部17による吸着を解除 するとともに、下部電極58の吸着孔58bによって半 導体ウェハ11の保護膜11aを吸着保持する。

【0066】 この後、ウェハ保持部17を上昇させて外 部に退避させたならば、図10(a)に示すようにシリ ンダ57を駆動してゲート56を上昇させ、真空チャン バ1を閉じる。そして電極昇降駆動部55を駆動して上 部電極52を下降させ、図10(h)に示すように上部 電極52の下面と下部電極58の上面の間の距離をブラ (ST11)、ウェハ搬送部3のロボット機構を駆動し 50 ズマエッチング処理に適した所定の電極間距離Dに設定

する.

【0067】そして、この状態で前述のプラズマエッチ ング処理が行われる。すなわち真空チャンパ51内を排 気した後に、フッ素系ガスと酸素ガスの混合ガスをプラ ズマ発生用ガスとして上部電極52の下面のガス噴出口 52 bから噴出させて真空チャンバ5 1内を所定のガス 圧力に維持する。そしてこの状態で上部電板52と下部 電極58の間に高周波電圧を印加する。これにより、上 部電極52と下部電極58の間の空間にはプラズマ放電 が発生し、このプラズマ放電により生じる活性物質の作 10 ウェハ11の表面にはエッチング効果を阻害する異物の 用により、半導体ウェハ11の表面のシリコンが除去さ れる。

【0068】そしてこのプラズマエッチング処理は、半 導体ウェハ11が目標厚さになるまで継続して行われ る。これにより、機械研磨工程において半導体ウェハ1 1の表面に生じたマイクロクラック導入層が除去され る。このマイクロクラック導入層は通常3 µm~5 µm の厚さで生成されるため、前述のように目標厚さよりマ イクロクラック導入層を超えるドライエッチング代だけ 厚い寸法に機械研磨し、この後ドライエッチング代分だ 20 【0073】なお本発明では、上述した実施の形態に限 けプラズマエッチングで除去することにより、目標厚さ まで加工された状態では、マイクロクラック導入層は完 全に除去される。

【0069】プラズマエッチング完了後の半導体ウェハ 11は、ウェハ搬送部3のウェハ保持部17によって取 り出され、ウェハ収納部2の当該半導体ウェハ11が取 り出されたマガジン2A(または2B)の同一位層に収 納される。そして上記動作が他の半導体ウェハ11につ いても継続して繰り返される。この薄化加工後の半導体 ック導入層が完全に除去されているので、半導体ウェハ 11の抗折強度が向上し半導体ウェハ11の破損が生じ ない。このように、本実施の形態によれば、マイクロク ラックに起因して半導体ウェハ11の搬送時など製造過 程において発生する破損を防止して、加工歩留りを向上 させることができる。

【0070】また、プラズマエッチングを用いたドライ エッチングにおいては、従来のウエットエッチングにお いて使用されたファ酸や硝酸などの化学薬液を必要とし ないことから、窒素酸化物などの有害な環境汚染物質の 40 発生がなく、また使用済エッチング液の廃液処理の必要 がなく、環境負荷を大幅に軽減することができる。

【0071】さらに本実施の形態に示す半導体ウェハの 加工装置では、共通のベース部1上に、研磨部6とそれ 以外の各部との領域を分離して配置し、これらの間にお いてそれぞれ個別の撤送手段によって半導体ウェハ11 の受け渡しを行うようにしている。すなわち、研磨液を 使用し研磨粉など汚染物の付着が遊けられない作業領域 (図1、図2に示す後半部1b参照) における汚染物質 が付着した状態での半導体ウェハ11の撤送と、処理対 50 置の研磨部の側面図

象物に高い清浄度が求められるプラズマエッチング処理 などクリーンルーム領域(図1. 図2に示す前半部1a 参照)における清浄状態での半導体ウェハ1 Iの指送と を、それぞれ個別の撤送手段によって分離して行うよう **にしている。**

【0072】これにより、クリーンルーム領域における 搬送手段が汚染物質の付着によって汚染されることがな い。したがって、マイクロクラック導入層除去を目的と して行われるプラズマエッチング処理において、半導体 付着がなく、半導体ウェハ11の表面のマイクロクラッ ク導入層を完全に除去して抗折強度を向上させるととが できる。また複数の個別装置間でロボットなどの物送手 段を用いて半導体ウェハ11を受け渡す方法と比較し て、撤送時の半導体ウェハ11の受け渡しのための持ち 換え回数を最小回数に抑えることができる。したがっ て、ハンドリング時の半導体ウェハ11の破損の確率を 減少させて、前述の加工歩留りを更に向上させることが 可能となっている。

らず種々の変更を加えて実施してもよい。例えば本実施 の形態では、機械研磨を粗研磨工程と仕上げ研磨工程の 2段階で行っているが、仕上げ研磨工程を省略してもよ い。この場合、粗い砥石で研磨するのでウェハの上面の マイクロクラック導入層の深さは10μm以上になる。 【0074】従って、ドライエッチング代を50 um稈 残し、残りをドライエッチングして目標厚さまで加工す るとマイクロクラック導入層を完全に除去することがで きる。機械研磨を粗研磨工程のみの1段階とすることに ウェハ11の搬送において、上述のようにマイクロクラ 30 より研磨部の小型化が可能となり、占有床面積の小さな 半導体ウェハの加工装置を実現することができる。 [0075]

> 【発明の効果】本発明によれば、機械研磨によって半導 体ウェハの表面を研磨し、次いで機械研磨された面を目 標厚さにドライエッチングするようにしたので、環境汚 染物質の発生がなく環境負荷の小さい半導体ウェハの加 工方法が実現される。

「図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 層の斜視図

【図2】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置の平面図

【図3】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置のウェハ収納部の斜視図

【図4】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置のウェハ収納部の斜視図

【図5】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 層の部分平面図

【図6】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装

15

【図7】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 *3 ウェハ撤送部 置のウェハ洗浄部の断面図

【図8】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置のプラズマ処理部の断面図

【図9】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工方 法の工程説明図

【図10】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工 方法の工程説明図

4 A 第1のプラズマ処理部


4 B 第2のブラズマ処理部


5 プリセンタ部 6 研磨部


8A 第1の研磨ユニット


8B 第2の研磨ユニット


9A ウェハ搬入部

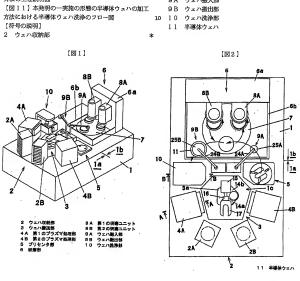


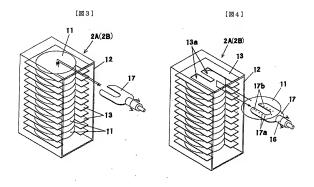

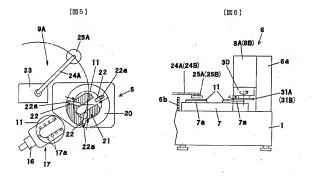


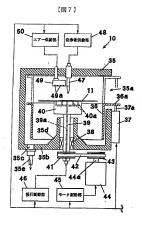


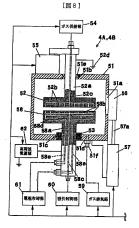

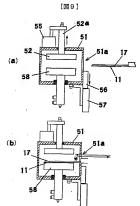



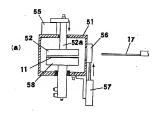

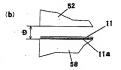

【図111



フロントページの続き

(72) 発明者 有田 凛 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 土師 宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 岩井 哲博

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 5F004 AA11 AA16 BA04 BA07 BB13 BB20 BB25 BC06 CA05 DA01 DA26 DB01 FA08

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2001-257186

(43)Date of publication of application: 21.09.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/304 H01L 21/3065

(21)Application number: 2000-068230

(71)Applicant : DISCO ABRASIVE SYST LTD

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

13.03.2000

(72)Inventor · KOMA YUTAKA

ARITA KIYOSHI

HAJI HIROSHI TWAT TETSUHIRO


(54) METHOD OF PROCESSING SEMICONDUCTOR WAFER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of processing a semiconductor wafer in which an environmental pollutant is not

generated and an environmental load is small.

SOLUTION: A semiconductor wafer in which a protective film is formed on a circuit forming face is picked up from a wafer storing section 2 by a wafer transfer section 3. After being positioned by a pre-center section 5, the wafer is mechanically ground in a grinding section 6 so as to have the thickness of the target thickness of thin processing plus a dry etching margin. After being ground, the semiconductor wafer is washed with a washing solution to remove a contamination in a wafer washing section 10, and then is sent to plasma treating sections 4A and 4B to be dry-etched by a plasma etching. In this way, the generation of the environmental pollutant can be prevented when wet etching is performed by using the etching solution and the method of processing a semiconductor wafer with a small environmental load can be realized.

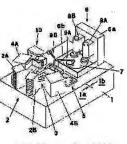

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.03.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the

15.02.2005

examiner's decision of rejection or application

converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2005-04708

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision 17.03.2005